

Ageo

操作说明书

机器序列号码:

型号:

DP 500
DP 1000
DP 1000V
DP 1500
DP 2000
DP 3000

内容:

- 操作说明
- EG - 合格声明
- 版权声明
- 零件列表



目录

1. 简介.....	2
2. 安装固定压力机.....	2
3. 使用操作.....	4
4. 安全警示.....	5
5. 技术规格与保养维护.....	6
6. 配件.....	8
6.1. 开槽盘	8
6.2. 刀具安装孔 (符合标准 DIN 810)	9
6.3. 矩形工作台	10
6.4. 压力杆扭转止动	11
1.1. 深度限制	11
6.5. 支撑架	13
7. 版权及技术文档.....	14
8. EG –合格声明.....	15

[附件: 零件列表](#)

芯轴压力机操作说明书

AGEO – DP 系列

1. 简介


AGEO芯轴压力机是经过几十年实际应用操作所验证并被广大客户所认可的机械传动压力设备，主要适用于对转轴，插槽，套管，滚动轴承，螺栓和销钉等工件的装配和拆卸。

DP 系列压力机也可搭配其他有关刀具对工件进行弯曲,铆接和注模等加工作业，还可以针对小键槽或类似的轮廓的拉削加工。

压力机机械传动手柄的长度经过科学的衡量设计，确保一般的手劲能驱动并达到所需的工作压力。

2. 安装固定压力机

首先，把压力机放置在平整且足够坚固的工业地面，并用合适大小的钉销把压力机机体固定于其上。

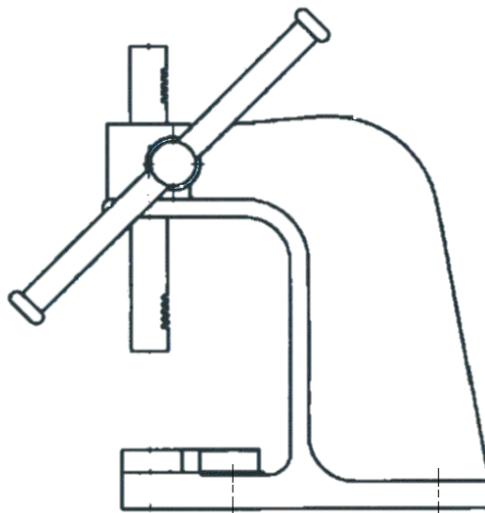



凹凸不平或松软的安装平面会削弱压力机站立稳定性。严重者会有挤压或剪伤人体的危险！

在吊装和运输压力机时，应严格参照有关安全操作条例和通用技术规范操作。

安全操作条例

《通用操作规范》 BGV A1
《起重机操作规范》 BGV D6 (VBG 9)
《工具刀具操作规范》 BGR 500 , Kap. 2.8

德国工业标准

《起重设备和载重设备标准》 DIN 15003
《环钩，质量等级 5"》 DIN 7540
《卸扣》 DIN 82101

3. 使用操作

在首次使用压力机之前请清除机体上所有机械加工表面上的缓蚀剂。请保留活动部件上预涂抹的薄层润滑油脂。

操纵压力机作业可以通过操作压力机机头边上的手柄或手轮完成。向下扳动手柄以驱动压力杆向下伸展，推动工作行程。



请注意，该操作有对人体挤压和剪伤的危险！

4. 安全警示

操作及维修须由受过专业培训并具有相关生产经验的专业人员完成，该专业人员须具有以下方面的相关知识：

- 安全守则
- 故障预防规范
- 技术指导及公认规则（如 VDE-规范，欧洲标准）

且必须

- 能够评估并避免加工作业中可能存在的危险，
- 在安全指导员的授权下进行加工作业。

请注意！！

* 在任何情况下都不允许在手柄上用螺丝固定、绑定或嵌套延长管以提高压力杆上的压力，因为这将导致机体因过载而断裂，损伤机械结构组件。

* 绝对不允许把手柄暴力推回其初始工作位置，因为这将会损坏脱扣销及其机械联动部件。由此产生的后果是压力机不能执行正常的操作流程，更甚者此后的手柄操作对人体伤害的危险性明显提高。

* 只有当手柄处于其初始工作位置（脱离驱动状态）时，才允许转动手轮调节压力杆。否则有压力杆自行下滑造成伤害的危险！

所有操作此压力机的工作人员都应被告知以上信息。


压力机生产商对因此而导致的任何损害免责，且不负法律赔偿义务！！

5. 技术规格与保养维护

该型号压力机设计最大输出的压力：

<i>DP 500</i>	-	<i>5kN</i>	<i>(ca. 500 kg)</i>
<i>DP 1000V</i>	-	<i>10kN</i>	<i>(ca. 1.000 kg)</i>
<i>DP 1000V</i>	-	<i>10kN</i>	<i>(ca. 1.000 kg)</i>
<i>DP 1500</i>	-	<i>15kN</i>	<i>(ca. 1.500 kg)</i>
<i>DP 2000</i>	-	<i>20kN</i>	<i>(ca. 2.000 kg)</i>
<i>DP 3000</i>	-	<i>30kN</i>	<i>(ca. 3.000 kg)</i>

请在每隔10至14天左右用油脂枪从注油嘴注入少量的润滑油脂。请始终保持压力推杆的润滑与清洁，以提高压力机的使用寿命。坚决避免压力杆的齿痕受污或受损，因为由此可能导致小齿轮轴损伤，损害压力机驱动或驱动失效。

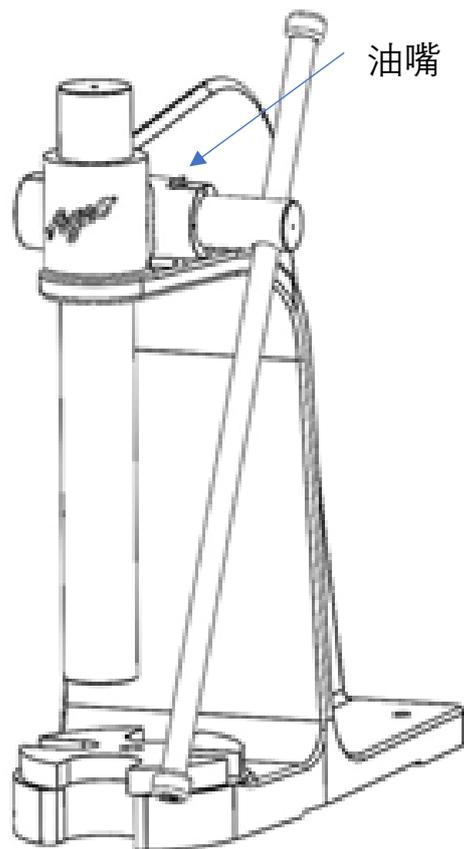

对于由于磨损、腐蚀、力学负载、老化或者被其他未知的因数所造成的已经达到使用寿命的机器零部件，请在拆卸后，须按照相关的国内国际法律法规专业地清除处理。

同样的要求也适用于产品中所使用的各种辅助材料，如润滑油和油脂，或是一些特殊材料。



有意或无意地继续使用过耗损了的零件，如小齿轮轴、阻塞轮、阻塞棘轮等，可能会对人体、环境或者对机器设备产生危害。请严格遵守当地实行的相关生产规范条例。

当订购机器零配件时，请提供：


- 压力机型号，
- 产品序列号，
- 生产年份。

以上产品信息可在机体的*产品铭牌*上找到。

6. 配件

6.1. [开槽盘](#)

压力机标配有一块可转动的开槽盘。其作为压力杆的垫板，盘上预加工出四个不同宽度的落料开槽。它是在转轴或相似的工件上压入压出轴承、套管、箍圈和套筒等零件的快速帮手。

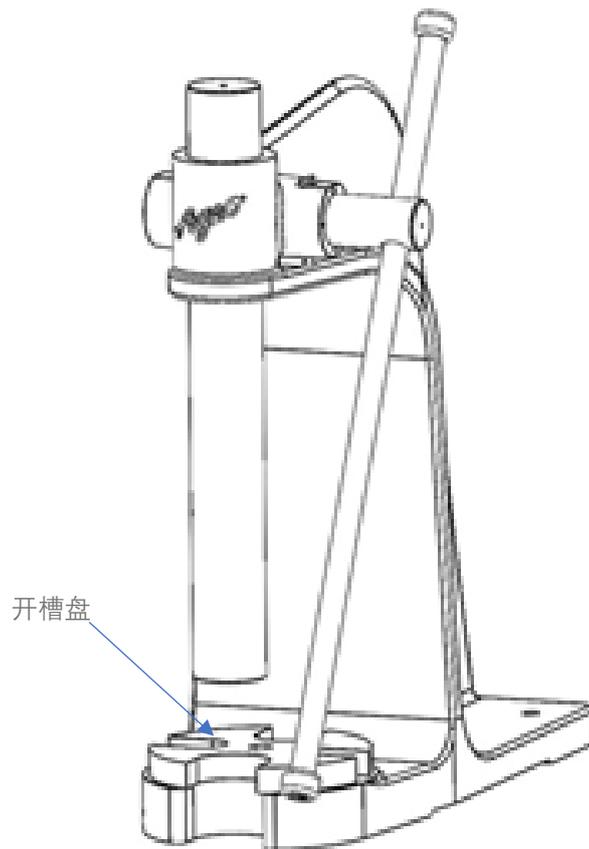

DP 500 - 15, 20, 25, 35 mm

DP 1000 - 20, 28, 36, 46 mm

DP 1500 - 20, 28, 36, 46 mm

DP 2000 - 35, 50, 65, 80 mm

DP 3000 - 35, 50, 65, 80 mm




请注意挤压和剪切手或手指的危险!

6.2. 刀具安装孔 (符合标准 DIN 810)

芯轴压力机的压力杆可以配备附加配合孔用于固定相应的应用刀具。
该刀具安装孔位于压力杆底端中心位置。同时在其旁侧设有紧定螺钉，可用于固定刀具，防止刀具脱落。

请注意，各自使用的刀具会导致压力杆上的总重量改变，因此必须适当调节压力杆自行滑落安全预加应力。

刀具安装孔的大小取决于压力机机型。

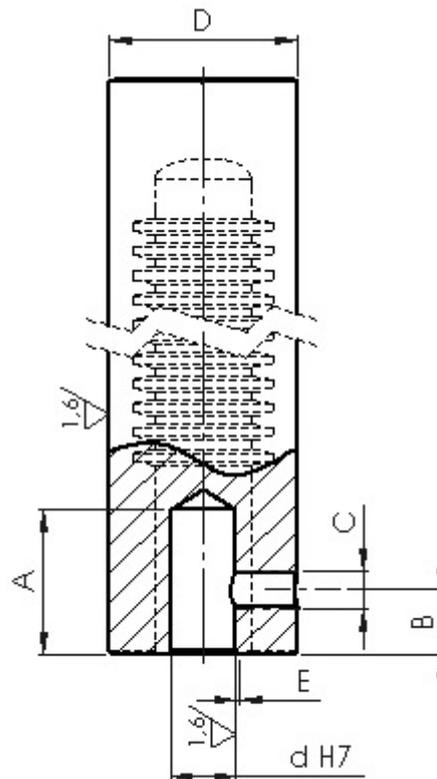

d H7	A	B	C	möglich in Zahnstange Ø				E
				D 32	D 40	D 58	D 78	
10	28	12	M 8	X	X	X	X	1x45°
12	32	12	M 8	X	X	X	X	1x45°
16	36	20	M 10	X	X	X	X	1x45°
20	45	20	M 12			X	X	1,6x45°
25	50	25	M 12			X	X	1,6x45°
32	60	28	M 16			X	X	1,6x45°
40	75	40	M 20				X	2x45°
50	85	40	M 20				X	2x45°
Vorzugsreihe (wenn keine Angaben)								


Für Bohrungen, die zwischen den aufgeführten Größen liegen gilt:

- Maß A nach der nächst größeren Bohrung
- Maß B und C nach der nächst kleineren Bohrung

6.3. 矩形工作台

芯轴压力机可在开槽盘安装工位上替代开槽盘装配多种不同规格的矩形工作台。该台面上预留有T-槽（DIN 650）方便固定刀具和装置。

矩形工作台的安装方式参见下图，T-槽的中心正对压力杆。

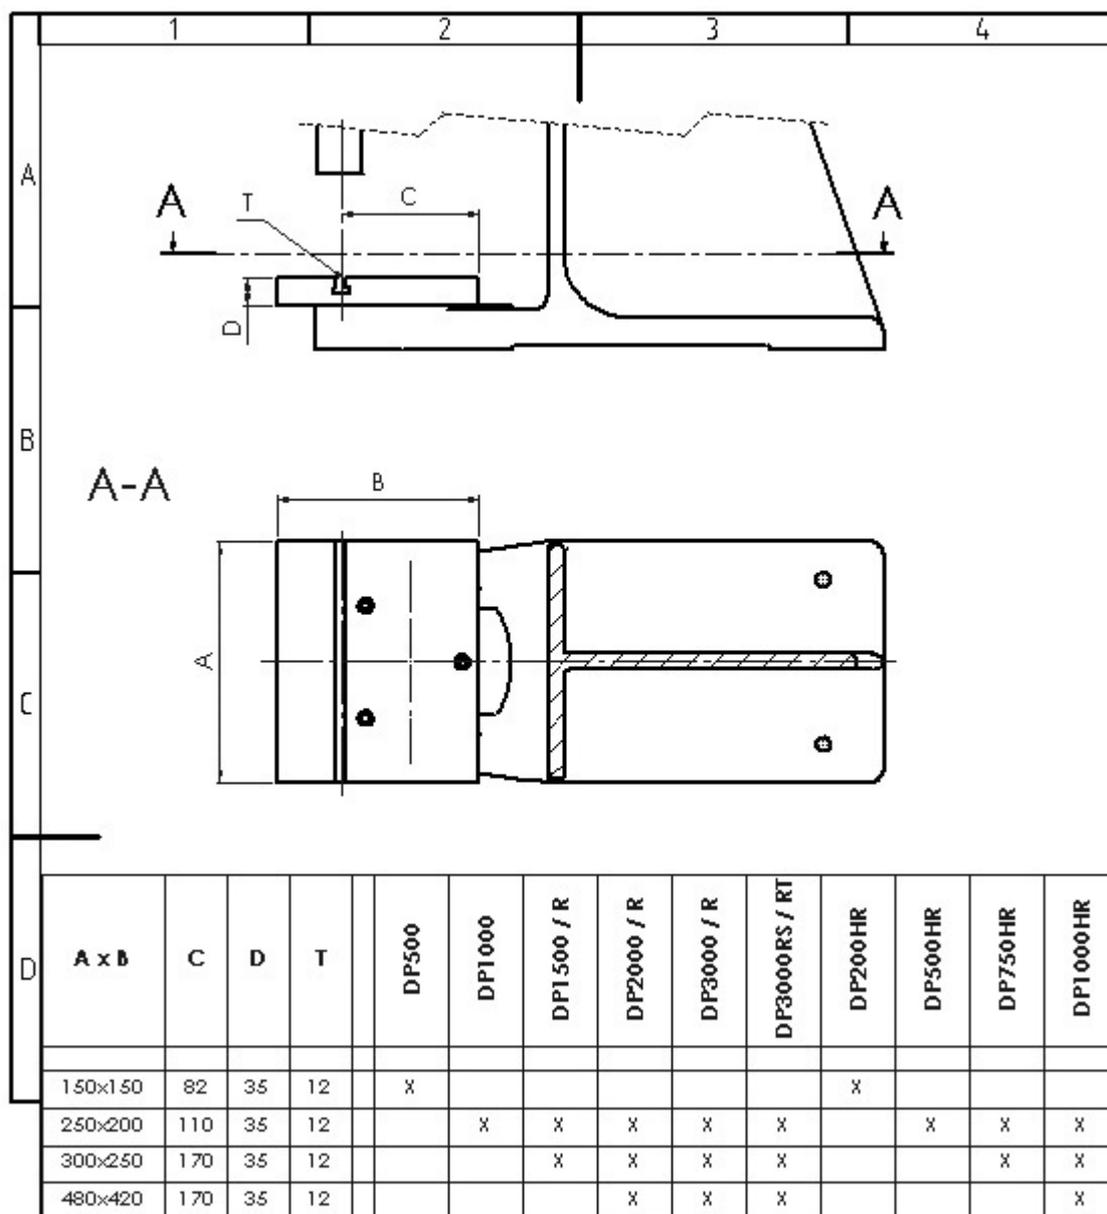

6.4. 压力杆扭转止动


压力杆扭转止动能有效阻止在弯曲和/或铆接加工作业中可能施加在刀具上的扭力，该扭力一方面不利于保持被加工工件的精密密度，另一方面也会对小齿轮轴和压力杆造成伤害。




1.1. 深度限制

专为DP、DP-R以及DP-HR系列芯轴压力机配套研发的Ageo-深度限制具备稳固的结构和易操作等特点。其基本功能在于无需太多的手工操作就能止动压力杆在所期望的测量位置，轻易达到限制工作行程的目的。

操作人员只需简单松开夹紧手柄，调节Ageo-深度限制至所需高度，然后再次拧紧就完成操作。此外，还可以使用六角螺丝扳手（扳手大小因压力机型号各异）配合锁紧螺母调节深度限制后部的螺栓，细调高度。

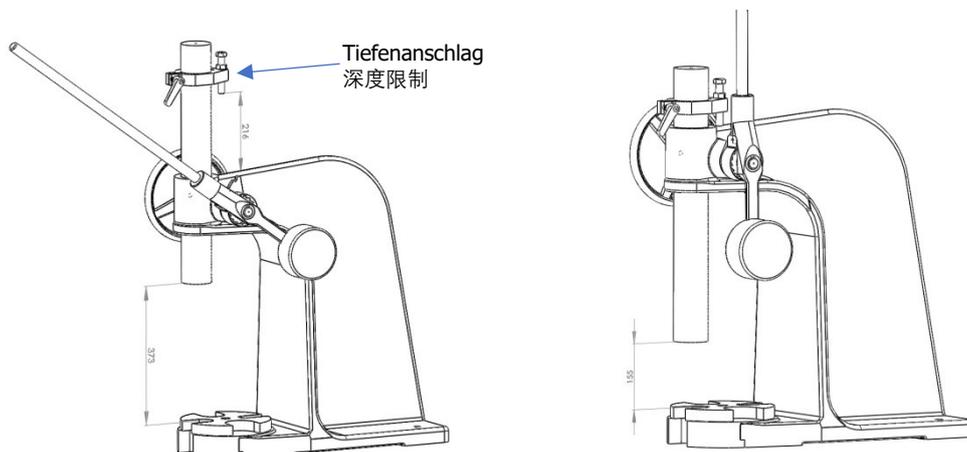

以上调节操作结束之后，开始使用压力机之前请务必再次确认加紧手柄和调节螺丝上的锁紧螺母是否拧紧，避免自动偏移动作发生。

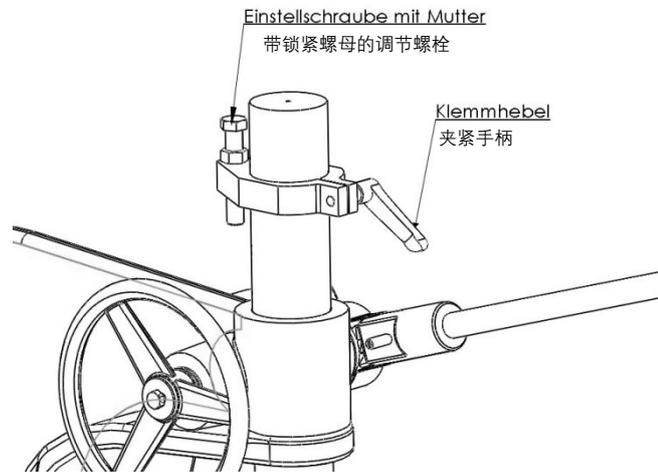


请注意挤压和剪切手或手指的危险！

请注意来自飞溅零件的危险！

6.5. 支撑架

Ageo 芯轴压力机（除个别系列机型，如RS- 和RT-系列外）均可直接安装在支

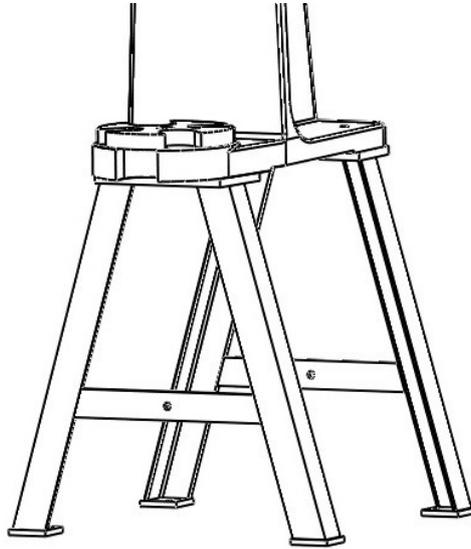

撑架上。该支撑架是稳定的焊接结构体，支撑并固定压力机工作台面在离安装地面垂直高度大约 720mm 的位置。

支撑着压力机的支撑架必须用合适的方式固定在地表上，防止压力机在作业时失控滑动或侧翻（安装固定方式请参见“安装固定压力机”）。

7. 版权及技术文档

该操作手册及其内容的著作权属于生产商。该操作手册仅为操作商及其人员使用所准备。

该操作手册所包含的规范和提示内容，无论完整与否，仅允许在自用情况下

- 复制拷贝，
- 传播，
- 或者以其他形式传递。

违反上述行为规定将被追究刑事责任。

* 本文为德文原版中文翻译版本。如有理解偏差，请以德语原文为主！



生产和销售

AGEO Press GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 35


D- 64319 Pfungstadt

Telefon: (+49)0 6157- 98 95 900

Fax: (+49)0 6157- 98 95 909

info@dornpresse.de

www.dornpresse.de

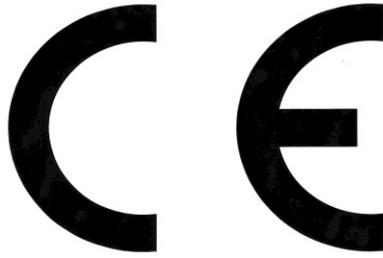

EG-合格声明
(机械标准 2006/42/EG)

产品类型: DP 500 AGEO-芯轴压力机
DP 1000
DP 1000V
DP 1500
DP 2000
DP 3000

该机器的生产和研发与EG标准2006/42/EG相符，以下公司为唯一声明责任方：

AGEO Press GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 35
D- 64319 Pfungstadt


采用了以下统一标准：

1. DIN EN 12100, 机器的安全性，通用造型原理
2. EN ISO 14121, 潜在危险评估
3. EN ISO 12100, 危险最小化
4. 完整的技术文档。
5. 型号对应的机器中文操作手册（德文原版翻译版本）。

在合理的要求下可以向政府机构出示机器的相关特殊文件材料。

2018年12月01日

Kirsten Press
总经理

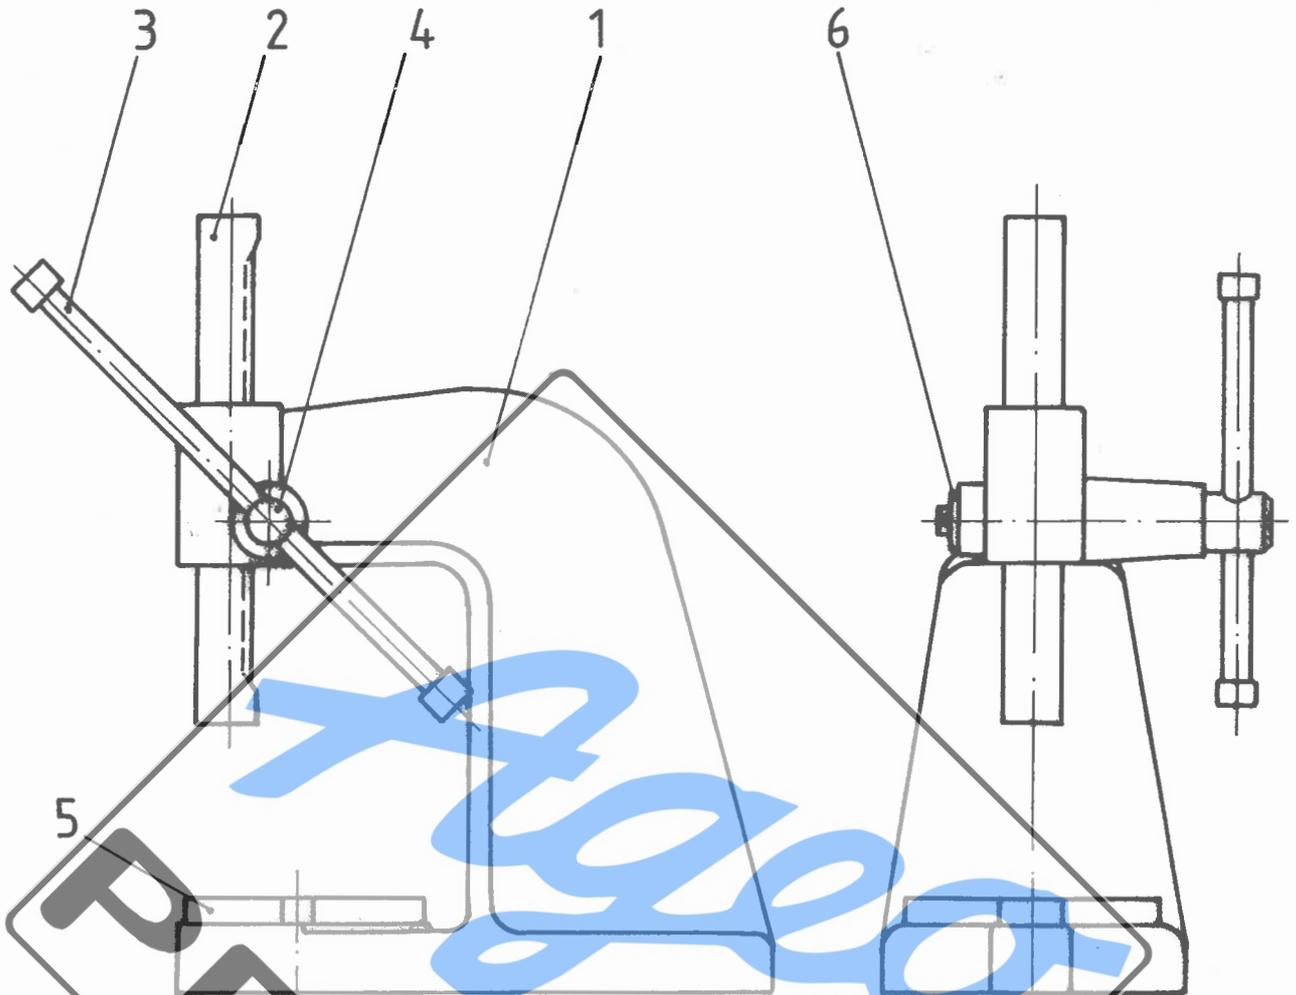

1.	Pressenkörper	pressbody	Bâti de presse
2.	Zahnstange	gear rack	Crémaillère
3.	Schwengel	hand lever	Levier à main
4.	Ritzelwelle	pinion shaft	Pignon
5.	Schlitzscheibe	slotted disk	Disque à fentes rotatoire
6.	Scheibe	plate	Bondelle

Bei Ersatzteil-Anfragen und Bestellungen bitte Typenbezeichnung, Baujahr sowie das benötigte Teil angeben.

Spare parts for
Mandrel Press with
hand lever

Pièces de rechange pour
presses à mandriner avec
levier à main

Freimaßtoleranz nach DIN 7168 mittel				Stück	Benennung		Pos.	Werkst.	Rohmaße	DIN
Ausg.	Ä.-Nr.	Tag	Name	1982	Datum	Name	AGEO Press GmbH Werner-von-Siemens-Str. 35 D-64319 Pfungstadt			
				Gezeichnet	15.1.	Lu				
				Geprüft						
				Normgepr.						
Ersatzteile für Dornpressen mit Schwengel							DP 00-0-07 (4)		Maßstab 	
									Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.	